



25.06.2010

Luftfiltereinsatz erneuern

F 650 GS (K72, 0218/0228), F 800 GS (K72,

Management

Sachverhalt

Marketing

Durch einen Fehler im Produktionsprozess können Risse in der Dichtung der Luftfiltereinsätze entstehen. Dieser Prozessfehler ist auf den Produktionszeitraum der Luftfiltereinsätze von Februar bis einschließlich November 2009 eingrenzbar.

Sales
New Motorcycles

Derart beschädigte Luftfiltereinsätze können u. a. das Leerlaufverhalten des Motors beeinträchtigen.

Sales
Pre-owned Motorcycles

After Sales

Das Produktionsdatum ist auf jedem Luftfiltereinsatz kodiert aufgedruckt (siehe Abbildung). Beispiel: „8A11“ steht für den 11. Januar 2008 (Luftfiltereinsatz stammt also nicht aus dem fehlerhaften Zeitraum):

Administration

- 8 = Produktionsjahr 2008
- A = Produktionsmonat Januar (A = Januar, B = Februar, ..., L = November, M = Dezember (I existiert nicht: J = September))
- 11 = Tagesdatum der Produktion



Abbildung: Luftfiltereinsatz mit kodiertem Produktionsdatum

Service Information No. 27/2010

Luftfiltereinsatz erneuern

Die zu erneuernden Luftfiltereinsätze tragen einen der folgenden Codes:

9B16, 9B26, 9C05, 9C12, 9C19, 9C24, 9D01, 9D08, 9D15, 9D27, 9D28, 9E06, 9E19, 9E25, 9E27, 9F11, 9G01, 9G03, 9G06, 9G07, 9G14, 9G21, 9G22, 9G29, 9H06, 9H12, 9H19, 9J01, 9J07, 9J11, 9J14, 9J16, 9J29, 9K05, 9K12, 9K29, 9L24.

Betroffene Fahrzeuge

Eine Aufstellung der betroffenen Fahrzeuge ist den lokalen Systemen für Technische Aktionen (DMS, S-Gate, IWS, OSCAR Monitoring etc.) zu entnehmen.

Serienlösung

Zum 01.12.2009 hat ein optimierter Fertigungsprozess der Luftfiltereinsätze beim Lieferanten eingesetzt.



Hinweis

Bei Fahrzeugen von nicht betroffenen Fahrgestellnummern, die dennoch ab Werk mit Filtern aus dem kritischen Zeitraum bestückt sind, wurden die Filter bereits im Werk geprüft. Ein Erneuern ist hier nicht erforderlich.

ServiceLösung

Bei betroffenen Fahrzeugen ist vor der Auslieferung beziehungsweise im Rahmen des nächsten Werkstattaufenthalts ist der Luftfiltereinsatz zu erneuern (Beschreibung siehe beiliegende Arbeitsposition 00 60 654).



Hinweis

Die beiliegende Arbeitsposition für die F 650 GS (K72, 0218) gilt analog für die Modelle F 650 GS (K72, 0228) und F 800 GS (K72, 0219/0229).

GW-Abwicklung

Befundnummer

00 13 20 00 00	Erneuerung Luftfiltereinsatz
----------------	------------------------------

AW-Nummern

00 60 654	Luftfiltereinsatz erneuern (ggf. mit Spezialwerkzeug Mittelständer an-/abbauen), 3 AW
-----------	---

Teilenummer

13 71 7 679 366	Luftfiltereinsatz
-----------------	-------------------

Service Information No. 27/2010

Luftfiltereinsatz erneuern



Hinweis

Der Lagerbestand der Luftfiltereinsätze aus dem kritischen Produktionszeitraum (Identifizierung gemäß gelisteten Datums-Kodierungen) ist zu verschrotten und wie folgt über GW-Antrag abzurechnen:

Befundnummer: 90 00 03 23 00 (= Lagerbereinigung)

Fahrgestellnummer: ZA00000

GW-Art: 2 (Teile)

Km-Stand: 0 km

Erstzulassungsdatum: entspricht Verschrottungsdatum

Kontakt

Carsten Gruetzmacher, UX-VA-3

Telefon: +49 89 382 39017

Fax: +49 89 382 33220

E-Mail: carsten.gruetzmacher@bmw.de

Verteiler

ASIP-Portal (NSC/Importers)

Anhang

- Position 00 60 654

BMW MOTOCLUB CZ

